




Repintado Automotriz DuPont

## Procedimiento para el esfumado de la transparente

El procedimiento de reparación de panel es el procedimiento aprobado para los sistemas de reparación garantizados. Permite obtener el espesor recomendado, sin embargo, si se escoge esfumar la transparente, use el diluyente o blander adecuado.

### Paso 1: Preparación de la superficie

- Prepare el área a reparar de acuerdo con la guía general de preparación de la superficie.
- Use un primario o un sellador según se requiera.

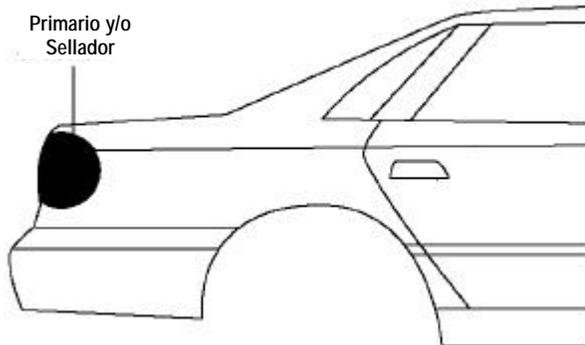


### Paso 2: Aplicación del promotor de adherencia

- Lije el área para la aplicación del promotor con lija 1200 – 1500.
- Aplique el promotor de adherencia sobre el área lijada.



### Paso 3: Aplicación del promotor de adherencia

- Aplique la primera mano de color más allá del área a reparar. Aplique la segunda mano, extendiéndose más allá de la primera.
- Continúe hasta cubrir toda el área e igualar el color.

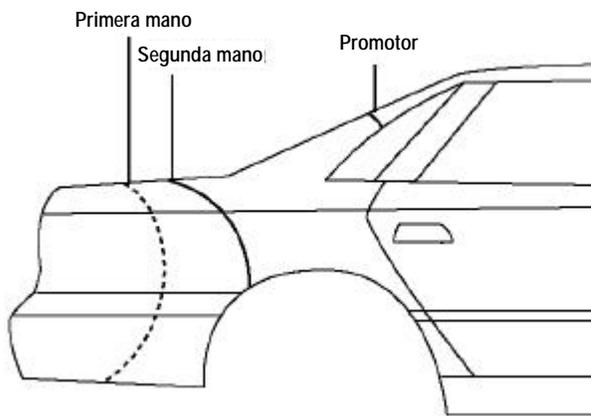

### Paso 4: Aplicación de la transparente

- Aplique la primer mano de transparente más allá de la mano final de base color.
- Esfume las manos subsiguientes de transparente dentro del área con promotor de adherencia; sobre diluya la transparente restante del vaso con el diluyente o blander adecuado. (use 1-2 partes de diluyente / blander con una parte de transparente lista para aplicar).
- Después de la mano final de transparente esfumada, sobre diluya aún más la mezcla en la pistola para acabar de fundir las orillas.

